



職安警示

被壓斃於維修中的挖掘機的履帶下

1. 意外日期：2017年6月
2. 意外地點：一個拆卸地盤
3. 意外摘要：

一名技工在維修一輛挖掘機期間，被挖掘機的履帶壓著，及後於同日證實死亡。

4. 給擁有人／承建商／僱主的職安警示：

為確保從事檢查、維修及修理作業裝置（例如挖掘機），尤其在作業裝置的底部進行工作的工人／僱員的工作安全與健康，作業裝置的擁有人／承建商／僱主應提供及維持一個安全的工作系統，該系統應包括，但不限於以下各項：

- 委任合資格人士就作業裝置的檢查、維修或修理工作進行針對性風險評估，在充分考慮其工作性質、工作地點的狀況及所涉及之設備的因素後，找出所有相關的潛在危害；
- 根據風險評估的結果，為作業裝置的檢查、維修或修理工作制定安全施工方法及程序，須特別強調在作業裝置的底部工作時所需的安全措施；
- 作業裝置須停放在平坦、水平及堅實的地面上進行檢查、維修或修理工作；



- 禁止任何人於作業裝置的底部進行工作，除非該作業裝置在升起後已按照製造商的建議或規格正確及穩妥地支撐著；
- 確保支撐裝置不會負載過重，並穩固地放置於正確的支持點下，以防它過度搖晃或倒下；
- 劃設及妥善圍封作業區以便進行作業裝置的底部檢查、維修或修理工作，並實施嚴格的進入管制措施及於當眼位置張貼適當的警告告示，以禁止未獲授權的人進入該區；
- 確保作業裝置的檢查、維修或修理工作由具相關訓練和實際經驗，並且對該作業裝置的工作有充分認識的人士進行；
- 向所有參與工作的工人／僱員提供所需的安全資料、指導及訓練，以確保他們熟悉相關工作的安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及實施有效的監督制度，以確保上述的安全措施得以落實。

5. 參考資料：

- [《安全使用挖土機工作守則》¹](#)
- [《安全工作系統》¹](#)
- [《風險評估五部曲》¹](#)
- [《資料、指導及訓練 5 部曲》¹](#)

¹ 按此檢視文件



職業安全及健康部
Occupational Safety and Health Branch
勞工處
Labour Department



免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。